


BARROTEAMENTO DO PISO TERREO - C3: MANCHAS GENERALIZADAS DE UMIDADE NAS EXTREMIDADES DAS PEÇAS, COM CERCA DE 40% DOS BARROTES E/OU PARTES DOS BARROTES DETERIORADOS DEVIDO A INFILTRAÇÕES E UMIDADE

BARROTEAMENTO DO PISO TERREO - C5: MANCHAS GENERALIZADAS DE UMIDADE NAS EXTREMIDADES DAS PEÇAS, COM CERCA DE 45% DOS BARROTES E/OU PARTES DOS BARROTES DETERIORADOS DEVIDO A INFILTRAÇÕES E UMIDADE

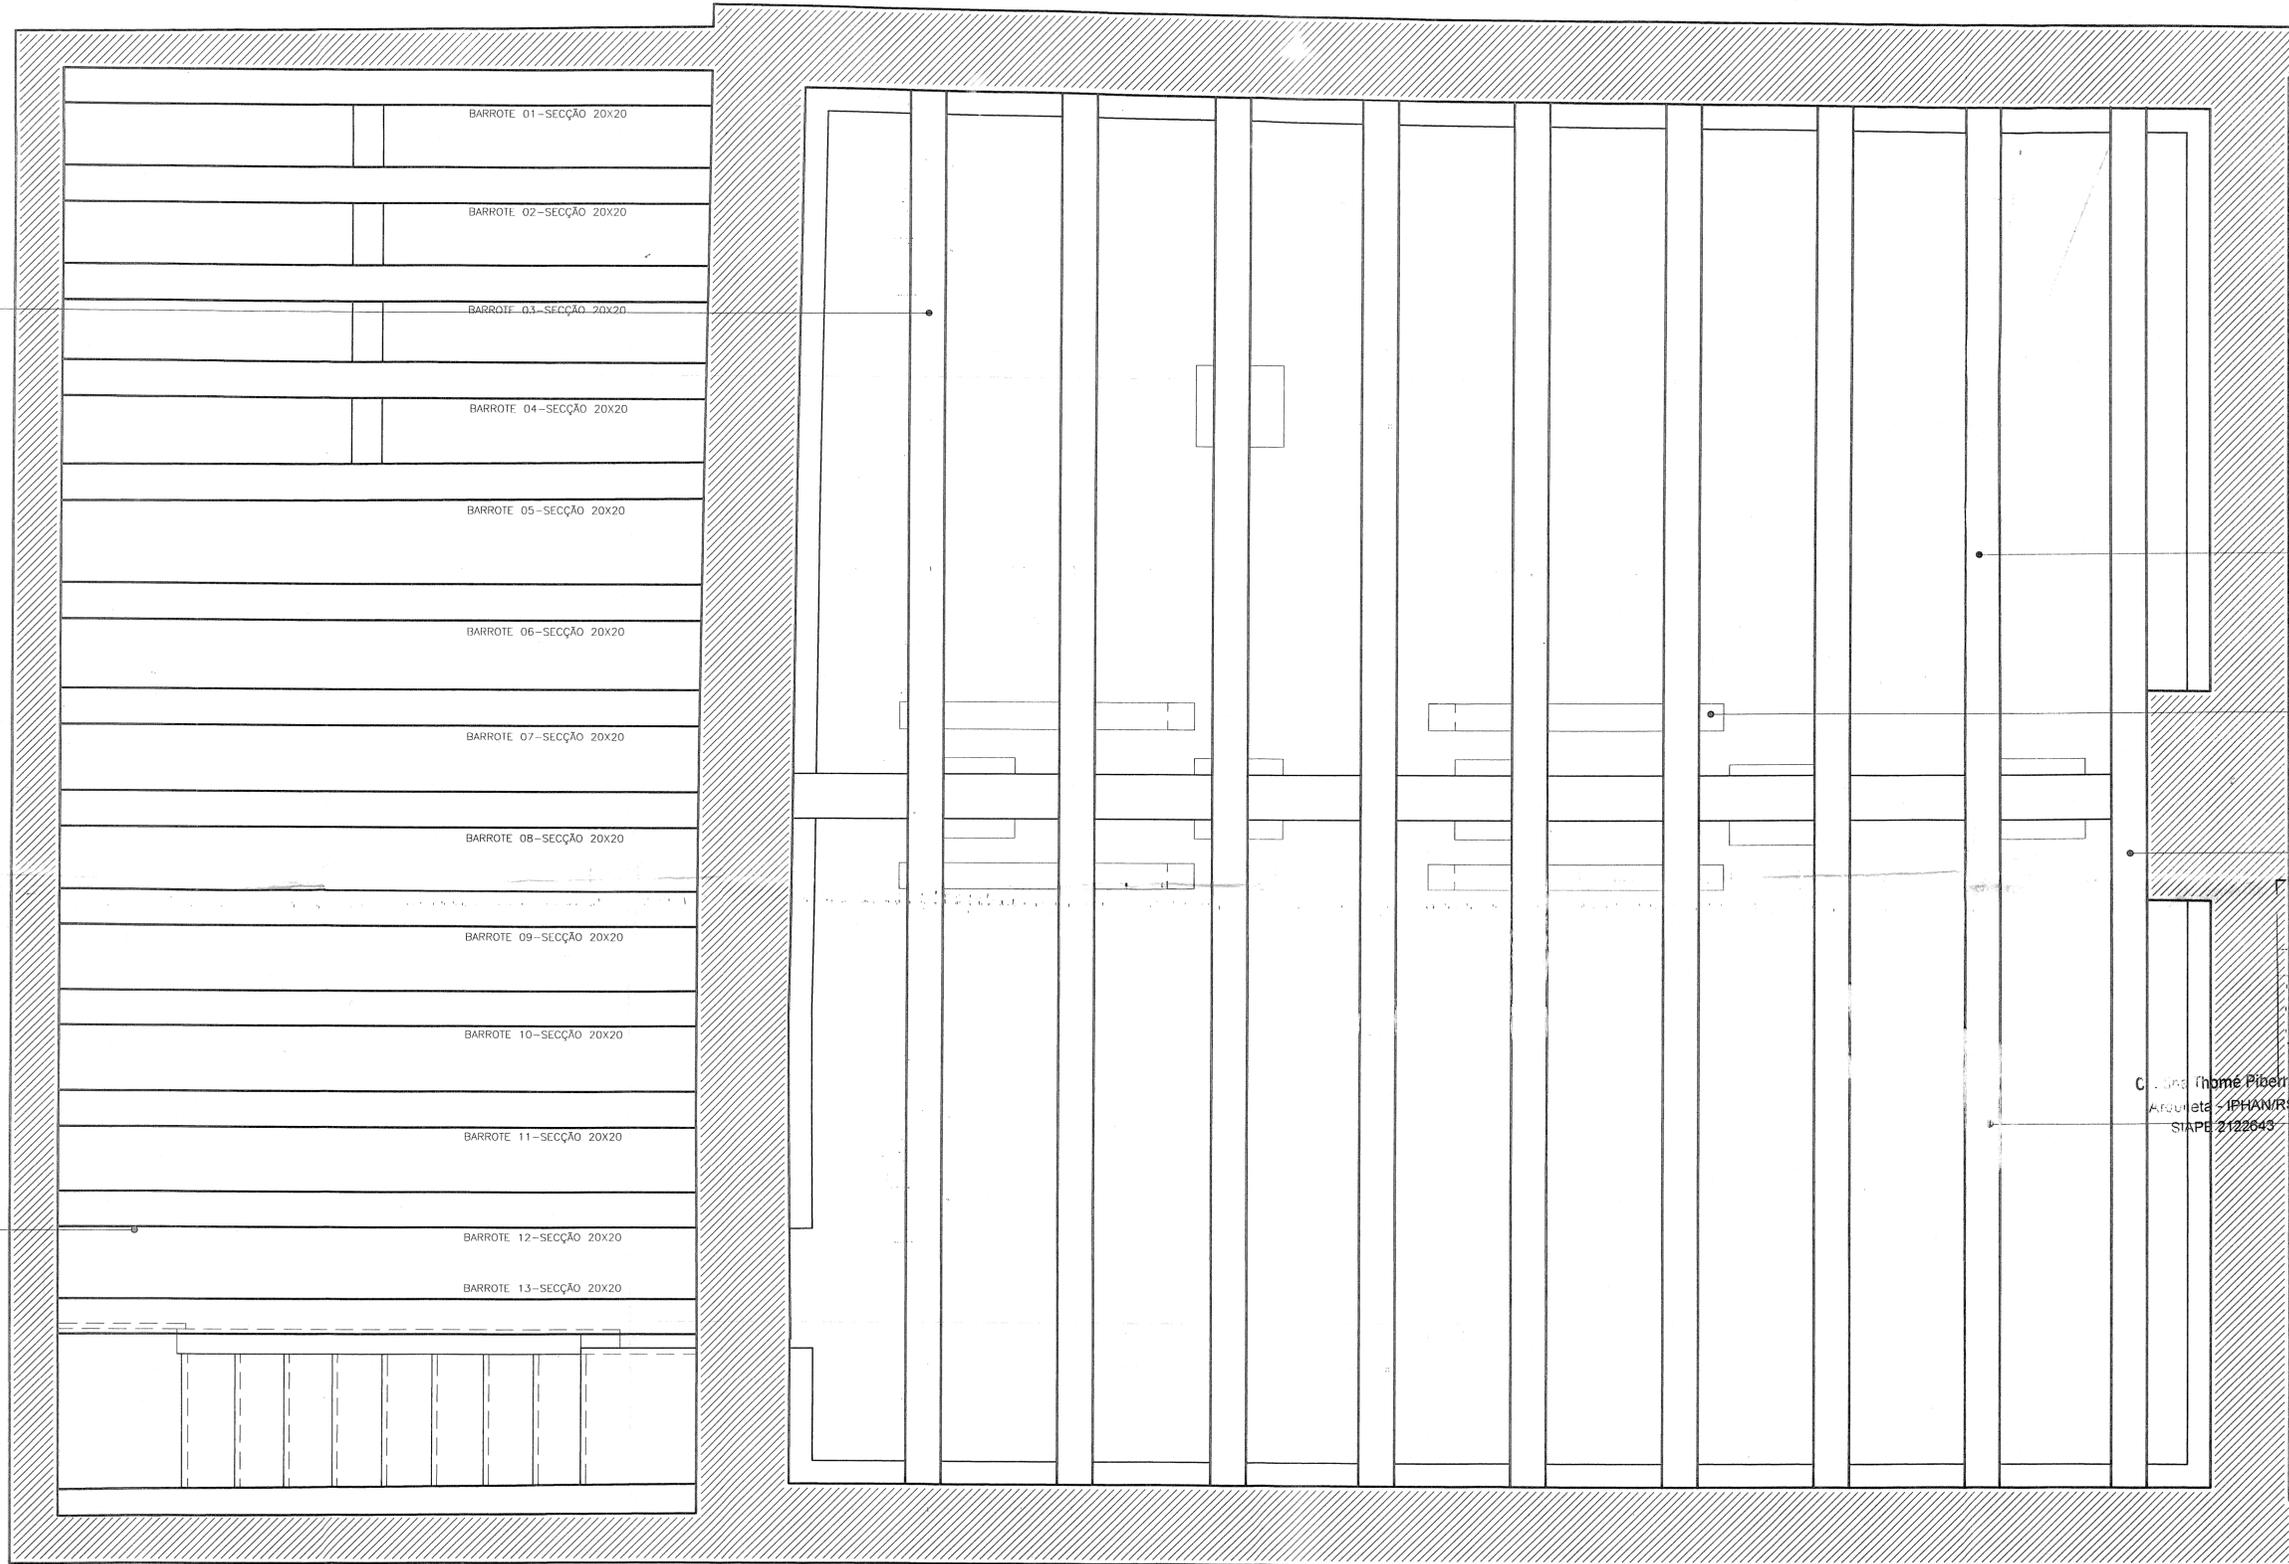

BARROTEAMENTO DO PISO TERREO - C1: MANCHAS GENERALIZADAS DE UMIDADE NAS EXTREMIDADES DAS PEÇAS, COM CERCA DE 40% DOS BARROTES E/OU PARTES DOS BARROTES DETERIORADOS DEVIDO A INFILTRAÇÕES E UMIDADE

ESCORAS E PONTALETES APARENTEMENTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BARROTEAMENTO DO PISO TERREO - C2: MANCHAS GENERALIZADAS DE UMIDADE NAS EXTREMIDADES DAS PEÇAS, COM CERCA DE 40% DOS BARROTES E/OU PARTES DOS BARROTES DETERIORADOS DEVIDO A INFILTRAÇÕES E UMIDADE

APROVADO

 Nº 01512/2016-02 DATA 07/10/2016

Cláudio Thomé Pibernat
Arquiteta - IPHAN/RS
SIAPE 2122643

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 SEMPLA DATA 28/01/2016
 Res. Técnico:

Claudio José M. de Souza
 Secretário de Coordenação e Planejamento

APROVADO EM 28/01/2016
 Maria Beltrami
 Coordenadora Técnica
 IPHAN/RS
 SIAPE 1713761

DIAGNÓSTICO - BARROTES/FORRO - NÍVEL PORÃO

ESCALA 1:20

OBSERVAÇÕES:

- 1) EMBORA TENHAM SIDO EXECUTADOS PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM MADEIRA COM UMA CERTA FREQUÊNCIA, TODO O MADEIRAMENTO DA EDIFICAÇÃO (PISO, COBERTURA E ESTRUTURA) APRESENTA ATAQUES LOCALIZADOS DE INSETOS XILÓFAGOS
- 2) TODO O MADEIRAMENTO DO PISO E DO FORRO (TABUADO E BARROTES) FOI TOTALMENTE REFEITO QUANDO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO OCORRIDA ENTRE OS ANOS DE 1979-1984, SENDO QUE APENAS ALGUMAS PEÇAS DO BARROTEAMENTO DO PISO FORAM PRESERVADAS.
- 3) FOI REALIZADA PROSPECÇÃO EM TODAS AS PAREDES DA EDIFICAÇÃO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, UMA VEZ QUE ESTA POSSUI USO CONSTANTE DE VISITAÇÃO, NÃO PERMITINDO UMA INVESTIGAÇÃO MAIS PROFUNDA.
- 4) FORAM EXECUTADOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, E NECESSÁRIA AINDA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO, BEM COMO MUSEOLÓGICO E MUSEOGRÁFICO.
- 5) OS RELATOS COLHIDOS DA EQUIPE DO MUSEU PARA EXECUÇÃO DESTA OBRA AUXILIARAM NA COMPLEMENTAÇÃO E MELHOR COMPREENSÃO DE TODAS EVIDÊNCIAS CONSTRUTIVAS ENCONTRADAS NA EDIFICAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO IN LOCO, EM JANEIRO DE 2008.
- 6) EVIDÊNCIAS CONSTRUTIVAS COMO ESPESURA DAS PAREDES, SOLIDEZ DO REBOCO, PARTES COM REBOCO DESAGREGADO, BARROTEAMENTO, TABUADO DE PISO E FORRO E INSPEÇÃO NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO CORRESPONDEM AO QUE FOI VERIFICADO IN LOCO EM JANEIRO DE 2008.
- 7) É NECESSÁRIA A CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS NO LOCAL, QUANDO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA OBRA DE RESTAURAÇÃO, COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ENGRADAMENTO DO TELHADO (TESOURAS, FRECHAS, RIPAS E CAIBROS), TABUADO DE MADEIRA (FORRO E PISO) E PINTURA.

TRIUNFO - RIO GRANDE DO SUL PROJETO DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS DA CASA NATAL DE BENTO GONÇALVES		07/09
DIAGNÓSTICO - BARROTEAMENTO/FORRO - NÍVEL PORÃO		PRANCHA
RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDREA ZERBETTO 69.6160 CREA MG	ARQUITETOS COLABORADORES SORAIJA FARIAS 71.3830 CREA MG ANDRÉ HENRIQUE MACIEIRA 81.0910 CREA MG	SETEMBRO/2008 ÁREA 161,00 m² ESCALA INDICADA CÓDIGO
COORDENAÇÃO: ARO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - CREA 28.859		